



Hướng dẫn sử dụng cân bàn YHT8

I. Các thao tác trước và sau khi sử dụng cân :

1. Trước khi cho cân vào sử dụng ta đặt cân và căn chỉnh cân cho thăng bằng.
2. Khi bắt đầu bật nguồn sử dụng cân, cần kiểm tra loại bỏ vật lạ khỏi bàn cân rồi mới cắm điện.
3. Chờ số chỉ trên bộ chỉ thị (đầu cân) ổn định ở vị trí điểm “0” mới bắt đầu cho tải lên bàn cân (Lưu ý: Chỉ được phép cho tải lên cân khi số chỉ trên bộ chỉ thị đang hiển thị số “0” tránh thất thoát khối lượng. Nếu chỉ số trên bàn cân khi bật nguồn không hiển thị số “0” người điều hành phải ấn phím “Zero” để đưa số chỉ trên bộ chỉ thị về “0” sau khi đã kiểm tra bàn cân đã không tải trước khi bắt đầu cân.
4. Không cân tải nặng quá mức cân max.
5. Khi đặt tải lên cân ko quá mạnh.
6. Lưu ý không để tải quá lâu trên mặt bàn cân sẽ dẫn đến hiện tượng mỏi loadcell.
7. Hằng ngày luôn kiểm tra bàn cân, không để đá hoặc vật lạ chèn giữa mặt bàn cân và hàm cân gây sai số cho cân.
8. Khi không cân thì không để tải lên mặt sàn cân và tắt điện, rút phích cắm nguồn cung cấp cho đầu cân.

Chú ý: khi cân cộng dồn nhiều mã, không cân quá khối lượng lớn nhất của cân. (100kg).

II. Các phím chức năng.

Stt	Phím	Chức năng
01	Zero	Xác lập điểm 0 và phím tăng giá trị trong lúc cài đặt.
02	Tare	Trừ bì hàng hóa và phím dịch chuyển vị trí số trong cài đặt.
03	#	Phím xác nhận trong cài đặt và chuyển sang mục cài đặt khác.
04	Clear	Phím thoát khỏi chương trình cài đặt.
05	*	Chuyển đổi thông số chức năng.

III. Các ứng dụng cơ bản.

1. Kiểm tra mã bên trong.

- Bấm kết hợp hai phím # và * khi cân đang ở trạng thái cân bình thường thì màn hình sẽ hiển thị mã của nhà sản xuất.

2. Chức năng giữ và giá trị trung bình.



CÂN ĐIỆN TỬ TTIC

Hotline: 0977.874.985

VPHD: Số BT 02 - 9, Khu Biệt Thự Viglacera, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Web: candientuttic.com - Email: candientuttic@gmail.com

- Nếu ta lựa chọn chức năng này trong mục cài đặt F2
- Khi chức năng này được kích hoạt thì bộ chỉ thị sẽ tự động giữ lại giá trị khi cân. Khi khối lượng chở về 0 thì sẽ tự động hủy chức năng này.

3. Chức năng cộng dồn.

- Bấm phím * , chức năng cộng dồn sẽ được kích hoạt. Khi đó đầu cân sẽ cộng dồn các giá trị khi ổn định.

4. Chức năng xóa.

- Bấm phím Clear để xóa bộ nhớ dữ liệu cộng dồn.

5. Chức năng chuyển đổi đơn vị.

- Bấm kết hợp phím Func và Hold để chuyển đổi đơn vị giữa Kg và Lb.

6. Chức năng khai báo trước giá trị bì và cài đặt cảnh báo mức cao thấp.

- Bấm giữ phím #. Bấm phím # để chuyển màn hình về trạng thái H[000000], nhập giá trị cảnh báo mức cao bằng phím Zero và Tare. Sau đó bấm phím # để chuyển màn hình về trạng thái L[000000], nhập giá trị cảnh báo mức thấp bằng phím Zero và Tare. Bấm phím # để xác nhận và chuyển về trạng thái cân bình thường.

CÁC LỖI CƠ BẢN

BÁO LỖI	NGUYÊN NHÂN
[Err 1]	Mức tải quá nhỏ hoặc mức cân max lớn hơn nhiều.
[Err2]	Giá trị nằm ngoài dải Zero
[Err3]	Điểm Zero quá lớn hoặc tải quá lớn khi xác lập điểm Zero.
[Err7]	Công tắc calib chưa bật on.
[Err8]	chưa kết nối loadcell.
[-----]	Vượt quá giới hạn hiển thị.
[A oL]	Vượt quá số lần cộng dồn hoặc khối lượng cộng dồn. hãy xóa bộ nhớ cộng dồn bằng phím clear.